

Contournement problème carte SIM sur terminal Iridium 9555

J.-P. BENOIT

Février 2022

Identification du problème

Lors du démarrage du terminal, le message suivant **ErrSIMInsérSIMValid** apparaît.

Les changements successifs de cartes SIM fatiguent les contacts cuivre du terminal 9555 et ceux-ci peuvent rester coincés par la coque plastique (cf image ci-dessous).



Recommandations

Pour sortir la SIM installée, on n'a pas trop le choix que de pousser par-dessus. Cependant, il est préférable d'utiliser un outil pointu que l'on « pique » dans le bord de la SIM afin de la faire glisser et sortir de son logement. Il y a également un ergot plastique qui bloque la SIM et qu'il faut enfoncez.

Correction du problème

Relever *delicatement* les contacts « coincés » avec une pointe fine (e.g. trombone) et réinsérer la SIM en la faisant glisser dans son logement en évitant d'appuyer dessus.

Redémarrez le terminal, le tour est joué.